

Betriebsanleitung P26 Differenzdruck- Messumformer



halstrup - walcher GmbH

Stegener Straße 10
D-79199 Kirchzarten

Phone: +49 (0) 76 61/39 63-0
Fax: +49 (0) 76 61/39 63-99

E-Mail: Info@halstrup-walcher.de
Internet: www.halstrup-walcher.de

Inhaltsverzeichnis:

| | |
|---|----|
| 1 Bedeutung der Betriebsanleitung | 5 |
| 2 Sicherheitshinweise | 6 |
| 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung..... | 6 |
| 2.2 Transport, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme..... | 6 |
| 2.3 Störungen, Wartung, Instandsetzung, Entsorgung | 6 |
| 2.4 Symbolerklärung | 7 |
| 3 Gerätebeschreibung | 8 |
| 3.1 Funktionsbeschreibung | 8 |
| 3.2 Die Bedienelemente..... | 9 |
| 3.3 Interne Anschlüsse und Drucktasten | 10 |
| 3.4 Vorderansicht..... | 13 |
| 4 Zyklischer Nullpunkt-Abgleich..... | 14 |
| 4.1 Externe Nullierung (Option) | 14 |
| 5 Überdrucksicherung | 14 |
| 6 Anzeige(Optional) | 14 |
| 7 Menü (Option) | 15 |
| 7.1 Anzeige..... | 15 |
| 7.2 Skalierung..... | 15 |
| 7.2.1 Druck | 16 |
| 7.2.1.1 Oben | 16 |
| 7.2.1.2 Unten | 16 |
| 7.2.1.3 Einheit | 16 |
| 7.2.2 Volumenstrom..... | 16 |
| 7.2.2.1 Wert | 17 |
| 7.2.2.2 Einheit | 17 |
| 7.2.3 Massenstrom | 17 |
| 7.2.3.1 Wert | 17 |
| 7.2.3.2 Einheit | 17 |
| 7.2.4 Strömungsgeschwindigkeit | 17 |
| 7.2.4.1 Wert | 17 |
| 7.2.4.2 Einheit | 17 |
| 7.3 Luftverbrauchsfunktion(Optional ab Firmwarerev. 3.0)..... | 18 |
| 7.3.1 Modus..... | 18 |
| 7.3.1.1 aus | 18 |
| 7.3.1.2 $\Sigma(\Delta P > 0)$ | 18 |
| 7.3.1.3 $\Sigma(\Delta P)$ | 18 |

| | |
|---|----|
| 7.3.1.4 $\Sigma(\text{abs } \Delta P)$ | 18 |
| 7.3.2 Masse/Puls bzw. Vol./Puls | 19 |
| 7.3.3 Pulsausgang | 19 |
| 7.3.3.1 Pulsdauer | 19 |
| 7.3.3.2 Pulspause | 19 |
| 7.3.4 Filter..... | 19 |
| 7.3.5 Summenreset | 19 |
| 7.3.6 Alte Summe | 19 |
| 7.3.7 Recall Sum. | 19 |
| 7.3.8 Sich. Code | 20 |
| 7.4 Warnung | 20 |
| 7.4.1 Modus..... | 20 |
| 7.4.2 Wert..... | 20 |
| 7.4.3 Hysterese..... | 20 |
| 7.4.4 Tv-Verzögerungszeit..... | 21 |
| 7.4.5 Tn-Nachlaufzeitzeit (ab Rev2.11)..... | 21 |
| 7.4.6 Warnton | 21 |
| 7.4.7 Filter(ab Rev2.14) | 21 |
| 7.5 Einstellung | 21 |
| 7.5.1 Sprache | 22 |
| 7.5.2 Ausgang | 22 |
| 7.5.3 Filter..... | 22 |
| 7.5.4 Tastenton..... | 22 |
| 7.5.5 Auflösung..... | 22 |
| 7.5.6 Nullierung..... | 22 |
| 7.5.7 SMU (Schleichmengenunterdrückung)..... | 22 |
| 7.5.8 Beleuchtung..... | 23 |
| 7.5.9 Farbwechsel | 23 |
| 7.5.10 Helligkeit | 23 |
| 7.5.11 Kontrast | 23 |
| 7.5.12 WE lesen | 23 |
| 7.5.13 Code? | 23 |
| 7.6 Betrieb | 23 |
| 8 Schnittstellen (Option) | 24 |
| 8.1 Serielle Schnittstelle Einstellungen..... | 24 |
| 8.2 USB Schnittstelleneinstellungen..... | 24 |
| 8.3 Befehlsliste..... | 25 |
| 9 Technische Daten | 27 |

| | |
|-------------------------|----|
| 10 Fehlerbehebung | 28 |
| 11 Maßzeichnung | 29 |
| 12 Menübaum | 30 |

1 Bedeutung der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung erläutert die Funktion und die Handhabung des P26. Von diesem Gerät können für Personen und Sachwerte Gefahren durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung und durch Fehlbedienung ausgehen. Deshalb muss jede Person, die mit der Handhabung des Geräts betraut ist, eingewiesen sein und die Gefahren kennen. Die Betriebsanleitung und insbesondere die darin gegebenen Sicherheitshinweise müssen sorgfältig beachtet werden.

Wenden Sie sich unbedingt an den Hersteller, wenn Sie Teile davon nicht verstehen.

Gehen Sie sorgsam mit dieser Betriebsanleitung um:

- Sie muss während der Lebensdauer des Geräts griffbereit aufbewahrt werden.
- Sie muss an nachfolgendes Personal weitergegeben werden.
- Vom Hersteller herausgegebene Ergänzungen müssen eingefügt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, diesen Gerätetyp weiterzuentwickeln, ohne dies in jedem Einzelfall zu dokumentieren. Über die Aktualität dieser Betriebsanleitung gibt Ihnen Ihr Hersteller gerne Auskunft.

Konformität

Dieses Gerät entspricht dem Stand der Technik. Es erfüllt die gesetzlichen Anforderungen gemäß den EG-Richtlinien. Dies wird durch die Anbringung des CE-Kennzeichens dokumentiert.



© 2012, 2014, 2015

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt beim Hersteller. Sie enthält technische Daten, Anweisungen und Zeichnungen zur Funktion und Handhabung des Geräts. Sie darf weder ganz noch in Teilen vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das P26 dient zur Messung von Druck, Volumenstrom, Massenstrom und Strömungsgeschwindigkeit.

Die auf dem Typenschild und im Kapitel „Technische Daten“ genannten Betriebsanforderungen, insbesondere die zulässige Versorgungsspannung, müssen eingehalten werden.

Das Gerät darf nur gemäß dieser Betriebsanleitung gehandhabt werden. Veränderungen des Geräts sind nicht gestattet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus einer unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Verwendung ergeben. Auch erlöschen in diesem Fall die Gewährleistungsansprüche.

2.2 Transport, Montage, Anschluss und Inbetriebnahme

Die Druckeingänge beim Transport nicht verschließen! Barometrische Druckänderungen könnten Geräte mit niedrigen Messbereichen beschädigen.

Die Montage und der elektrische Anschluss des Geräts dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Es muss dazu eingewiesen und vom Anlagenbetreiber beauftragt sein.

Nur eingewiesene vom Anlagenbetreiber beauftragte Personen dürfen das Gerät bedienen.

Keinen Funktionstest mit Druck- oder Atemluft durchführen. Geräte mit niedrigen Messbereichen werden sonst beschädigt.

Die Druckanschlüsse dürfen nur im ausgeschalteten Zustand angeschlossen und getrennt werden.

Das Gerät vor Sonneneinstrahlung schützen, da sonst Messfehler entstehen. Spezielle Sicherheitshinweise werden in den einzelnen Kapiteln gegeben.

2.3 Störungen, Wartung, Instandsetzung, Entsorgung

Störungen, die nicht nach Kapitel 10 behoben werden können, oder Schäden am Gerät müssen unverzüglich dem für den elektrischen Anschluss zuständigen Fachpersonal gemeldet werden.

Das Gerät muss vom zuständigen Fachpersonal bis zur Störungsbehebung außer Betrieb genommen und gegen eine versehentliche Nutzung gesichert werden.

Vor dem Öffnen des Geräts muss der Netzstecker gezogen bzw. alle Versorgungsspannungen abgeschaltet werden!

Das Gerät bedarf keiner Wartung. Maßnahmen zur Instandsetzung, die ein Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Die elektronischen Bauteile des Geräts enthalten umweltschädigende Stoffe und sind zugleich Wertstoffträger. Das Gerät muss deshalb nach seiner endgültigen Stilllegung einem Recycling zugeführt werden. Die Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes müssen hierzu beachtet werden.

2.4 Symbolerklärung

In dieser Betriebsanleitung wird mit folgenden Hervorhebungen auf die darauf folgend beschriebenen Gefahren bei der Handhabung der Anlage hingewiesen:



WARNUNG! Sie werden auf eine Gefährdung hingewiesen, die zu Körperverletzungen bis hin zum Tod führen kann, wenn Sie die gegebenen Anweisungen missachten.



ACHTUNG! Sie werden auf eine Gefährdung hingewiesen, die zu einem erheblichen Sachschaden führen kann, wenn Sie die gegebenen Anweisungen missachten.



INFORMATION! Sie erhalten wichtige Informationen zum sachgemäßen Betrieb.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Funktionsbeschreibung

Das mikroprozessorgesteuerte P26 dient zur...

- ...Druckmessung von positivem und negativem Druck
- ...Differenzdruckmessung
- ...Messung von Volumenstrom, Massenstrom und Strömungsgeschwindigkeit
- ...Anzeigen eines Messwertes
- ...Überwachung diverser Grenzwerte

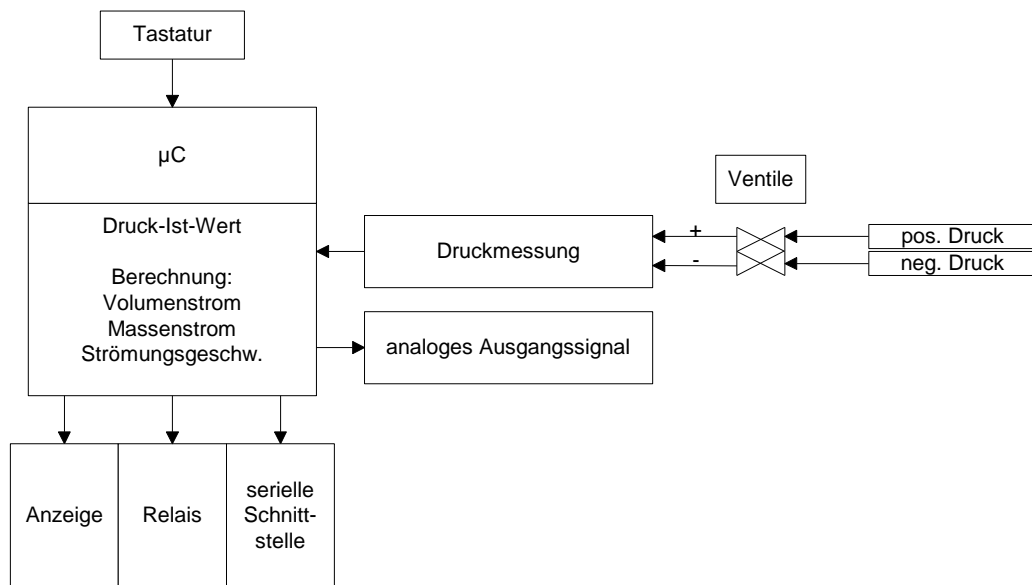


Bild 1: Prinzipschaltbild

3.2 Die Bedienelemente

Es stehen vier Tasten zur Verfügung:



Menü

Hoch

Rechts

Enter

| Taste | Bedeutung(Messmodus) | Bedeutung(Menü) |
|--------------|-----------------------------|---|
| Menü | Menü starten | eine Menüebene zurück |
| Enter | Nullpunktabgleich starten | bestätigen |
| Hoch | Max. Anzeige | Wert erhöhen oder nach oben blättern |
| Rechts | Min. Anzeige | Cursor verschieben oder nach unten blättern |

Im Messmodus haben die Tasten folgende Funktion

Enter-Taste startet einen Nullpunktabgleich

▲-Taste zeigt das Maximum(Rücksetzen: Enter während Anzeige des Maximums)

▶-Taste zeigt das Minimum(Rücksetzen: Enter während Anzeige des Minimums)

Bei aktivierter Luftverbrauchfunktion haben die Tasten folgende Funktion


Enter-Taste startet einen Nullpunktabgleich

▲-Taste zeigt den aktuellen Masse bzw. Volumenstrom an.


▶-Taste zeigt den aktuellen Wert des Betriebsstundenzählers an.

3.3 Interne Anschlüsse und Drucktasten


Standard-Version

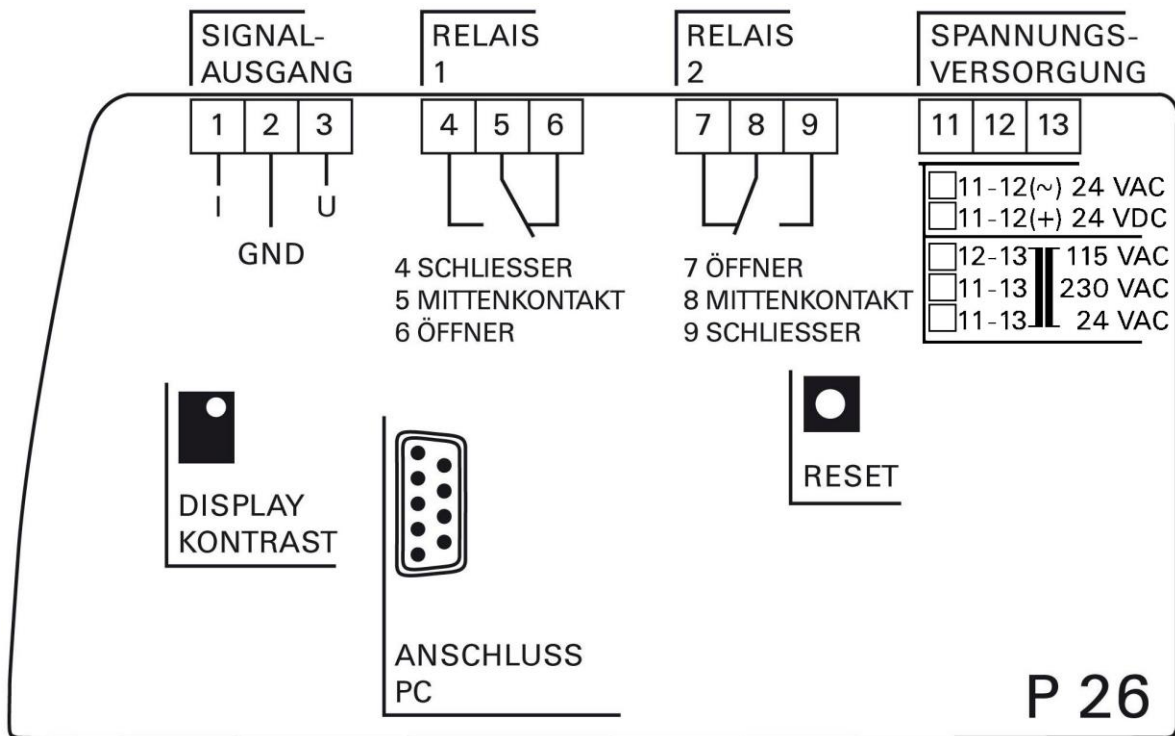


Version mit externer Nullierung

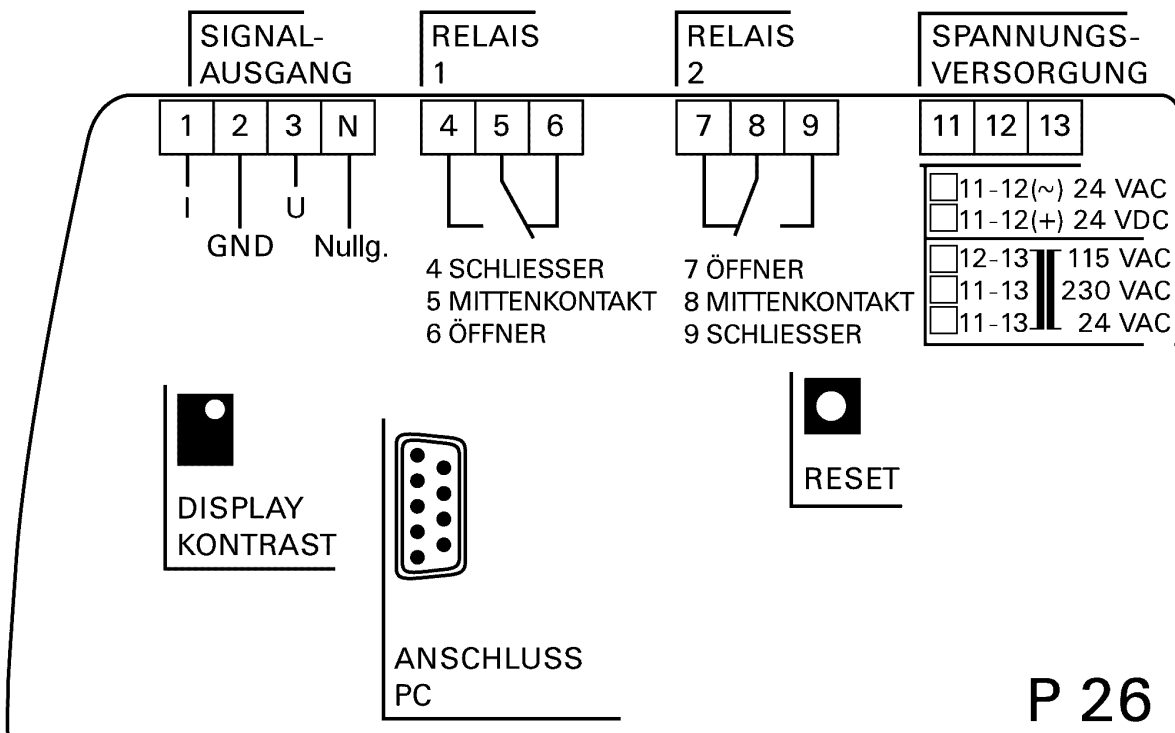

Standard-Version

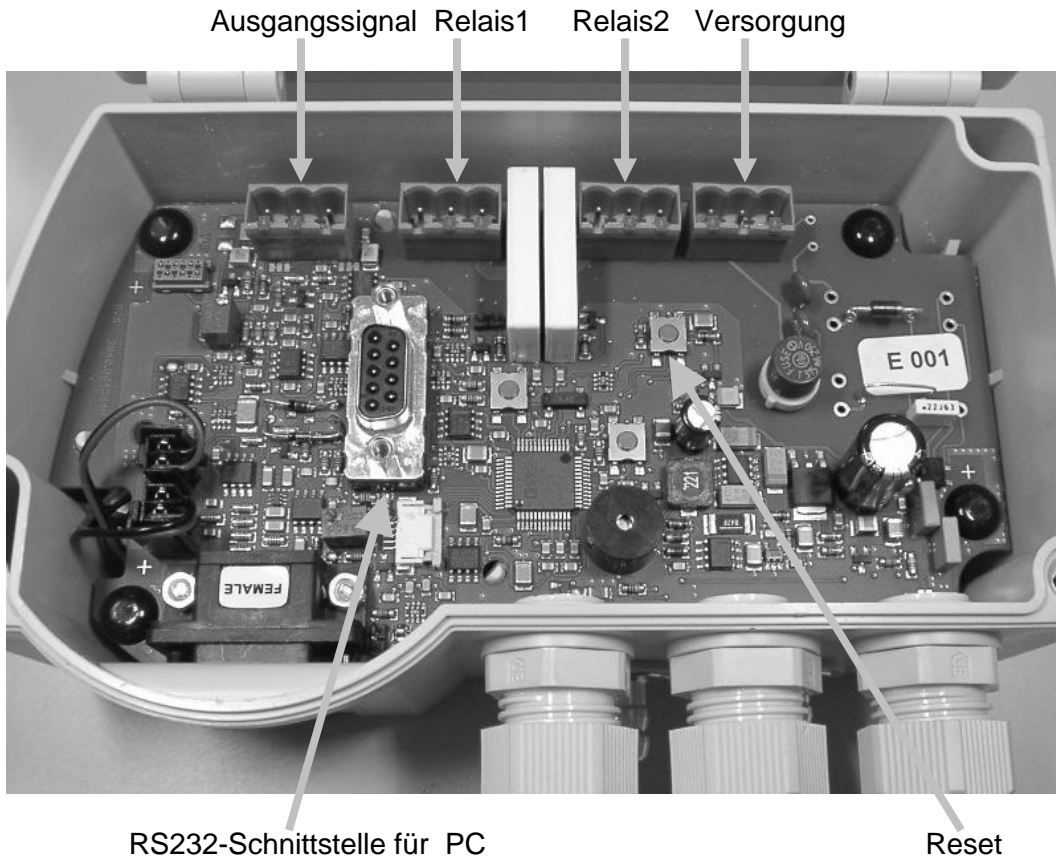

Version mit externer Nullierung

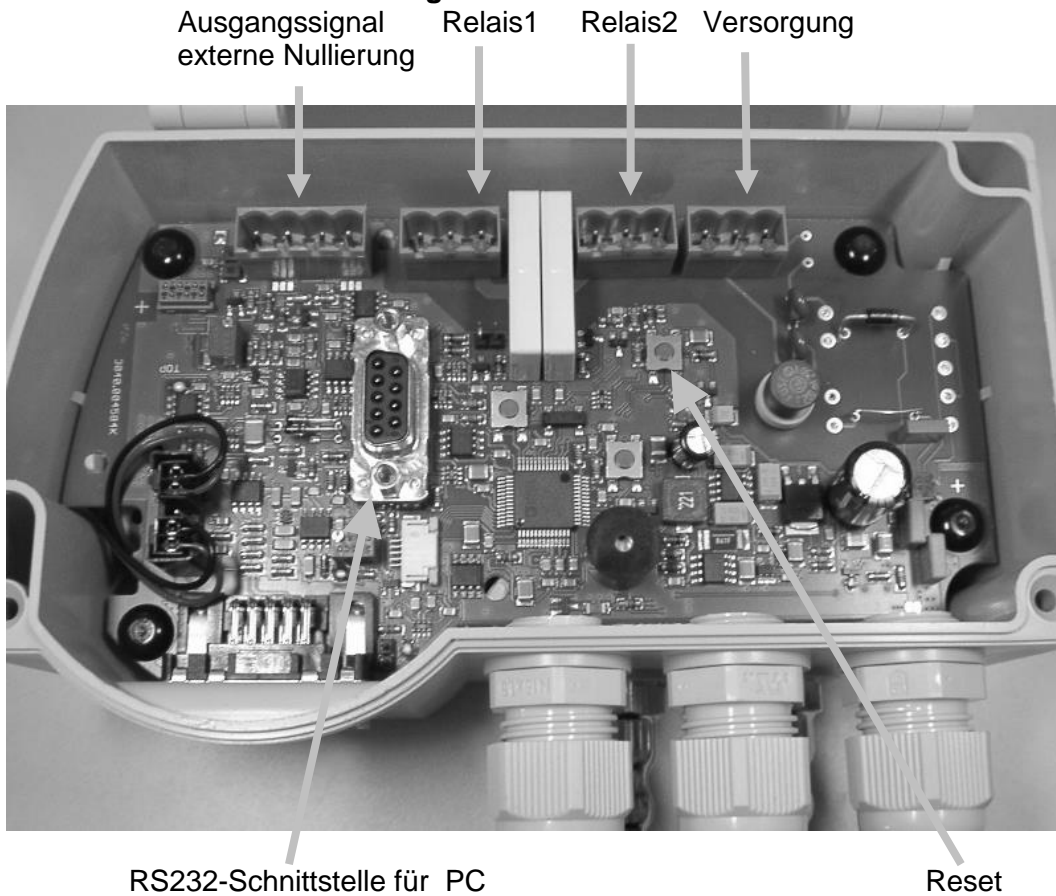

Ausgangssignal:

| Anschlussbezeichnung | Verwendung |
|----------------------|----------------------------------|
| I | Stromausgang |
| GND | Masse |
| U | Spannungsausgang |
| Nullg.(Option) | +24 V startet externe Nullierung |

- Relais1:

| Anschlussbezeichnung | Verwendung |
|----------------------|----------------|
| 4 SCHLIESSER | Arbeitskontakt |
| 5 MITTENKONTAKT | Mittenkontakt |
| 6 ÖFFNER | Ruhekontakt |

- Relais2:

| Anschlussbezeichnung | Verwendung |
|----------------------|----------------|
| 7 ÖFFNER | Ruhekontakt |
| 8 MITTENKONTAKT | Mittenkontakt |
| 9 SCHLIESSER | Arbeitskontakt |


- Versorgung:

- 24VDC
 - Linker Kontakt => Masseanschluss
 - Mittlerer Kontakt => +24VDC
- 24VAC
 - Linker Kontakt => Masseanschluss
 - Mittlerer Kontakt => +24VAC

mit Transformator

- 115VAC
 - Mittlerer Kontakt und rechter Kontakt
 - 230VAC
 - Linker Kontakt und rechter Kontakt
 - 24VAC
 - Linker Kontakt und rechter Kontakt
- RS232-Schnittstelle für PC:
- RS232 Schnittstelle für Parametereinstellungen
- Reset:
- Der Prozessor wird neu gestartet.

3.4 Vorderansicht

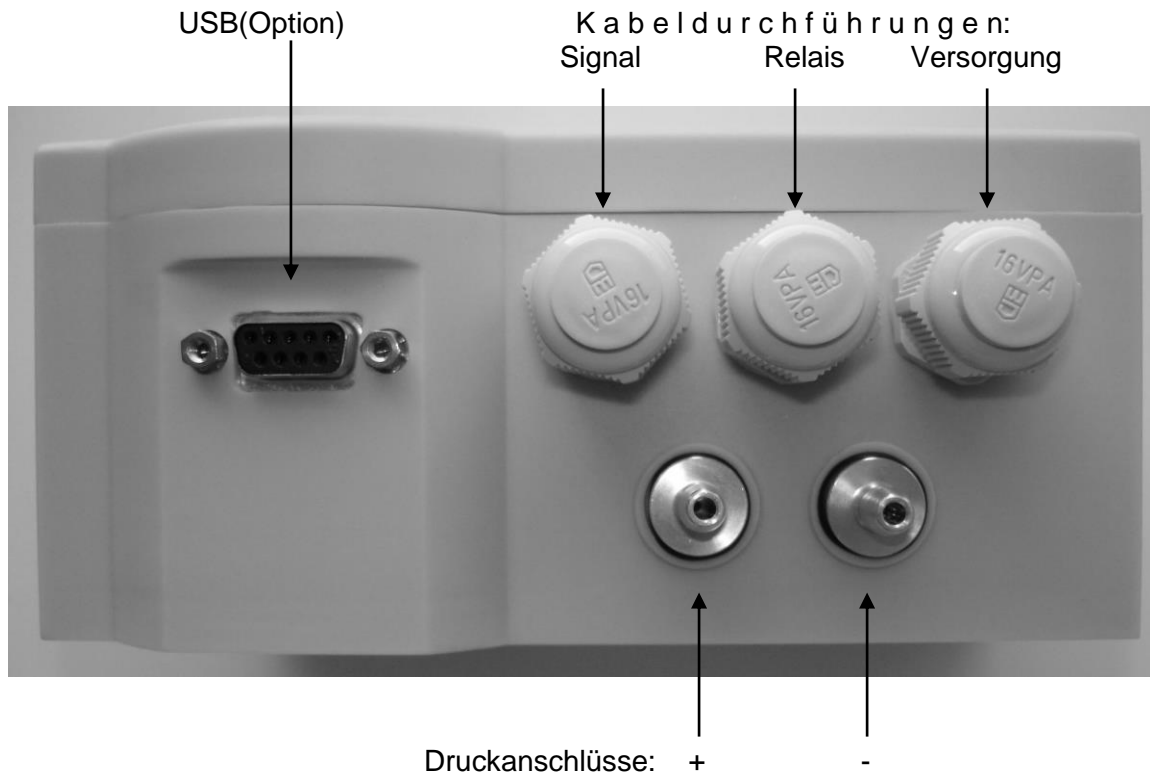

- USB:

| Anschlussbezeichnung | PIN | Verwendung |
|----------------------|--------|---|
| Power | 1 | Spannungsversorgung über USB Anschluss des PC's |
| D- bidirectional | 2 | USB Daten, negative Polarität |
| D+ bidirectional | 3 | USB Daten, positive Polarität |
| ID | 4 | nicht verwendet |
| Ground | 5 | GND = USB Signal Masse |
| Case Ground | Schirm | Schirmung über PC Gehäuse |

- RS-232 (intern):

| Anschlussbezeichnung | PIN | Verwendung |
|----------------------|-----|------------|
| RXD | 3 | Empfang |
| TXD | 2 | Senden |
| GND | 5 | Masse |



INFORMATION!

Die höchstmögliche Messgenauigkeit wird bei einer Raumtemperatur von 20°C erzielt.

4 Zyklischer Nullpunkt-Abgleich

Durch äußere Einflüsse wie Temperatur, Lage oder Umgebungsdruck kann sich der Nullpunkt des Geräts, d.h. die Anzeige bei offenen Druckeingängen, verschieben. Bei dem Abgleich ermittelt das Gerät automatisch diese Verschiebung und rechnet sie in die aktuelle Druckanzeige ein. Der Nullpunkt-Abgleich erfolgt in zwei Schritten, welche in der obersten Zeile des Display(Optional) angezeigt werden.

“→ 0“ Messsignal des Nullpunktes wird ermittelt.

“→ P“ Druck wird wieder aufgebaut

Der Abstand zwischen zwei Nullierungen kann im Menü Einstellungen eingestellt werden.

Der Nullpunkt-Abgleich kann auch durch die Enter-Taste gestartet werden, wenn sich das Gerät im Messmodus befindet.

Das P26 reagiert während des Abgleichs nicht auf Tastendruck.

4.1 Externe Nullierung (Option)

Als Option ist auch eine externe Nullierung verfügbar. In dieser Ausführung ist auf dem Ausgangsstecker ein weiterer Kontakt vorhanden. Um eine Nullierung auszulösen muss dieser Anschluss kurzzeitig mit +24 V verbunden werden.

INFORMATION!



Wird über die serielle Schnittstelle oder den ext. Nullierungseingang ein Nullpunkt-Abgleich aufgerufen, wird dieser auf jeden Fall ausgeführt. Hierbei ist es unerheblich, ob der Nullpunkt-Abgleich deaktiviert wurde bzw. das P26 sich im Menü befindet.

5 Überdrucksicherung

Das P26 verfügt über eine interne Überdrucksicherung, die die Präzisionsdruckmessdose vor einer Zerstörung schützt. (Überlastbereich: 200-fach [max. 600 KPa])

6 Anzeige(Optional)

Mit der Anzeige werden die Messwerte und das Menü angezeigt. Die obere Zeile ist die Informationszeile. Hier wird die Art des jeweiligen Messwertes oder der Status des Nullpunkt-Abgleichs angezeigt. Der Messwert wird in der mittleren Zeile angezeigt. Wird der zulässige Messbereich unter- oder überschritten, werden die Ziffern durch '-' Zeichen ersetzt. In der unteren Zeile wird die Einheit und in den beiden ersten Stellen der Zustand der beiden Relais angezeigt.

7 Menü (Option)

Ist das P26 mit der Anzeige ausgerüstet, kann der Anwender mit Hilfe des Menüs verschiedene Einstellungen vornehmen. Um das Menü aufzurufen, muss die Menütaste gedrückt werden. Im Menü-Modus wird in der obersten Anzeigenzeile immer der übergeordnete Menüpunkt angezeigt. Die mittlere Zeile zeigt immer den aktuellen Untermenüpunkt bzw. den zu ändernden Wert an. Die untere Zeile zeigt Einheiten oder andere Hilfstexte an.

Der Menümodus wird durch Betätigen der Taste "Menü" aufgerufen. Er kann mit einem 4-stelligen Passwort geschützt werden. In der obersten Menüebene wird in der obersten Zeile „Menü“ und in der mittleren Zeile "Anzeige" angezeigt. Mit den Tasten "▲" und "▶" kann nun das gewünschte Untermenü ausgewählt werden. Die Taste "Enter" verzweigt zum jeweiligen Untermenü bzw. zur Werteingabe. Die Taste "Menü" verzweigt zum nächst höheren Menü oder bricht eine Werteingabe ab.

7.1 Anzeige

Mit diesem Menüpunkt kann die Anzeigeeinheit ausgewählt werden. Mit den Tasten "▲" und "▶" kann die jeweilige Einheit gewählt und mit "Enter" bestätigt werden. Die Art der Anzeige (Druck, Strömungsgeschwindigkeit etc.) wird automatisch ausgewählt.



Bei aktivierter Luftverbrauchsfunktion, ist die Auswahl der Anzeigeeinheiten auf die folgenden Einheiten begrenzt: m³/s, m³/h, ft³/h, kg/s, kg/min und kg/h.

7.2 Skalierung



Die Skalierungsfunktion ist bei aktivierter Luftverbrauchsfunktion nicht verfügbar. Durch die Angabe der Skalierungswerte wird die Dichte des Mediums festgelegt, eine Änderung dieser Werte bei aktivierter Luftverbrauchsfunktion führt zu inkorrekten Summenwerten.

Das P26 wird in der Regel mit Standardmessbereichen geliefert. Mit Hilfe der Skalierung kann der Anwender sich den Messbereich für seine Anwendung einstellen. Die Ausgangsspannung bzw. Ströme werden dann auf diesen skalierten Bereich abgebildet. Der skalierte Bereich sollte immer größer als das 0,1-fache des Messbereiches des P26 sein, da sonst die Auflösung der Ausgänge und die Genauigkeit schlechter werden.

Bei diesem Menüpunkt gibt es 4 Untermenüpunkte:

- Druck
- Volumenstrom
- Massenstrom
- Strömungsgeschwindigkeit

7.2.1 Druck

Dies ist ein wichtiger Menüpunkt. Mit ihm wird der Druckbereich spezifiziert auf den der Ausgangswert abgebildet wird. Dieser Druckbereich bildet die Grundlage für viele andere Einstellungen, wie die Grenzwerte für die Relais(Warnungen) und die Faktoren für die Strömungsanzeige.

Für die Druckskalierung gibt es 2 Einstellwerte:

- Oben = Druck bei dem der Ausgang seinen max. Wert(z.B. 5V,10 V oder 20 mA) hat
- Unten = Druck bei dem der Ausgang seinen min. Wert hat (z.B. -5V, 0V, 0mA oder 4mA

Da die Werte frei zugewiesen werden können, können auch Einstellungen wie 0V bei 0Pa, 10V bei -250 Pa realisiert werden.

7.2.1.1 Oben

Mit diesem Menüpunkt kann der Druck eingestellt werden, bei dem der Ausgang seinen Maximalwert annimmt. Der Wert ist innerhalb des Messbereichs frei wählbar. Er kann auch kleiner als der unter Skalierungswert sein.

7.2.1.2 Unten

Mit diesem Menüpunkt, kann der Druck eingestellt werden, bei dem der Ausgang den Minimalwert annimmt. Auch er ist innerhalb des Messbereichs des P26 frei wählbar.

7.2.1.3 Einheit

Mit diesem Menüpunkt kann man die Einheit des Druckes wählen. Als Auswahl stehen folgende Druckeinheiten zur Verfügung:

- Pa
- hPa
- kPa
- mbar
- mmH2O
- mmHg
- Psi
- inH2O
- inHg

7.2.2 Volumenstrom

Dieser Menüpunkt dient dem Einstellen der Anzeigewerte für die Volumenstromanzeige. Es gibt die Untermenüpunkte:

- Wert
- Einheit

7.2.2.1 Wert

Hier wird der Wert des Volumenstromes eingestellt, der bei dem maximalen skalierten Druck angezeigt wird. Bei der Anzeige vom Volumenstrom (radizierter Messwert) wird als unterer Skalierungswert immer 0 angenommen. Als max. Druck wird der größere der beiden Skalierungswerte für die Berechnung zu Grunde gelegt.

7.2.2.2 Einheit

Mit diesem Menüpunkt kann man für die Einheit des Volumenstromwertes wählen. Als Auswahl stehen folgende Volumenstromeinheiten zur Verfügung: m^3/s , m^3/h , ft^3/h .

7.2.3 Massenstrom

Dieser Menüpunkt dient zum Einstellen der Anzeigewerte für den Massenstrom. Es gibt die Untermenüpunkte:

- Wert
- Einheit

7.2.3.1 Wert

Hier wird der Wert des Massenstromes eingestellt, der bei dem maximalen skalierten Druck angezeigt wird. Bei der Anzeige vom Massenstrom (radizierter Messwert) wird als unterer Skalierungswert immer 0 angenommen. Als max. Druck wird der größere der beiden Skalierungswerte für die Berechnung zu Grunde gelegt.

7.2.3.2 Einheit

Mit diesem Menüpunkt kann man die Einheit des Massenstromes wählen. Als Auswahl stehen folgende Massenstromeinheiten zur Verfügung: kg/s , kg/min , kg/h

7.2.4 Strömungsgeschwindigkeit

Dieser Menüpunkt dient dem Einstellen der Anzeigewerte der Strömungsgeschwindigkeit. Es gibt die Untermenüpunkte:

- Wert
- Einheit

7.2.4.1 Wert

Hier wird der Wert der Strömungsgeschwindigkeit eingestellt, der bei dem maximalen skalierten Druck angezeigt wird. Bei der Anzeige der Strömungsgeschwindigkeit (radizierter Messwert) wird als unterer Skalierungswert immer 0 angenommen. Als max. Druck wird der größere der beiden Skalierungswerte für die Berechnung zu Grunde gelegt.

7.2.4.2 Einheit

Mit diesem Menüpunkt kann man die Einheit der Strömungsgeschwindigkeit wählen. Als Auswahl stehen folgende Einheiten der Strömungsgeschwindigkeit zur Verfügung: m/s , mph , f/s , f/min , km/h

7.3 Luftverbrauchsfunktion(Option ab Firmwarerev. 3.0)



Die Luftverbrauchsfunktion steht nur zur Verfügung, wenn als Anzeigeeinheit eine der folgenden Einheiten ausgewählt wurde:
m³/s, m³/h, ft³/h, kg/s, kg/min oder kg/h.

Diese Funktion erfasst das verbrauchte Volumen bzw. die Masse des gemessenen Mediums. Die Einstellungen sind mit einem eigenen Code geschützt. Nach Eingabe des korrekten Codes können die Parameter verändert werden. Der Code bleibt bis zum Verlassen des Menüs erhalten. Nach einem Wechsel in den Anzeigemodus muss der Code erneut eingegeben werden.

7.3.1 Modus

Für die Erfassung des Volumens, bzw. des Volumens stehen verschiedene Erfassungsmodi zur Verfügung:

7.3.1.1 aus

Die Erfassung der Verbrauchswerte ist deaktiviert. Die Skalierfunktion ist verfügbar.

7.3.1.2 $\Sigma(\Delta P > 0)$

Die Erfassung der Verbrauchsmenge erfolgt nur für Drücke > 0 . Bei aktivierter Schleichmengenunterdrückung werden nur Drücke berücksichtigt, die größer als die Schleichmenge sind.

7.3.1.3 $\Sigma(\Delta P)$

Die Erfassung der Verbrauchswerte berücksichtigt hier auch negative Differenzdrücke. Die sich aus den negativen Drücken ergebenden Verbrauchs- bzw. Massewerte werden von der Summe abgezogen.

7.3.1.4 $\Sigma(\text{abs } \Delta P)$

In dieser Betriebsart bleibt das Vorzeichen der Differenzdrücke nicht berücksichtigt. In beiden Fällen wird der sich ergebende Verbrauchs- bzw. Massewert zur Summe hinzuaddiert.

7.3.2 Masse/Puls bzw. Vol./Puls

Die erfassten Verbrauchswerte werden mit einem Relais an die angeschlossene Steuerung signalisiert. Jeder Impuls entspricht dabei einem definierten Volumen bzw. einer definierbaren Masse. Mit diesem Menüpunkt kann dieses Volumen bzw. diese Masse eingestellt werden. Welcher Parameter angezeigt wurde hängt von der eingestellten Anzeigeeinheit (Massen- oder Volumenstrom) ab. Über die Einstellung bei der Skalierung wird der zugehörige Volumens- bzw. Massewert angepasst, damit eine Umstellung zwischen Masse und Volumenanzeige auch während des Betriebes möglich ist. Es sind Werte zwischen 0,1 und 10000 m³ bzw. kg einstellbar.



Der Pulsausgang kann max. eine Pulsrate von 5 Pulsen/s erzeugen. Die Einstellung des Volumens/Puls bzw. der Masse/Puls sollte so gewählt werden, dass diese Pulsrate auch beim max. Durchfluss nicht überschritten wird. Wird dies nicht beachtet werden pulst der Ausgang weiter, auch wenn die Strecke kein Signal liefert, da das Gerät versucht die aufgelaufenen Impulse nachzuholen. Durch längere Aktivierungs- bzw. Pausenzeiten verringert sich diese Pulsrate zusätzlich.

7.3.3 Pulsausgang

Dieser Menüpunkt gestattet die Einstellung der Pulslänge und der min. Pause für die Volumens- bzw. Massepulse.

7.3.3.1 Pulsdauer

Dieser Parameter definiert die Dauer des Relaispulses. Es sind Werte zwischen 20 und 1999ms einstellbar.

7.3.3.2 Pulspause

Dieser Parameter definiert die min Pause nach einem Relaispuls. Es sind Werte zwischen 50 und 1999ms einstellbar

7.3.4 Filter

Für die Erfassung der Verbrauchswerte kann der gefilterte oder der ungefilterte Druckwert benutzt werden. Die Auswahl kann mit diesem Einstellwert getroffen werden.

7.3.5 Summenreset

Mit dieser Funktion kann die Summe der Verbrauchsfunktion zurückgesetzt werden. Der letzte Wert wird zur Sicherheit abgespeichert. (Ja --> Summe = 0, Nein --> Summe bleibt erhalten)

7.3.6 Alte Summe

Dieser Menüpunkt zeigt den Wert der Summe der Verbrauchswerte vor dem letzten Summenreset an.

7.3.7 Recall Sum.

Mit dieser Funktion kann der Summenwert der Verbrauchsfunktion vor dem letzten Summenreset wiederhergestellt werden. (Ja --> Wiederherstellung, Nein -- aktueller Wert bleibt erhalten.

7.3.8 Sich. Code

Mit dieser Funktion kann der Code für den Zugriff auf das Menü eingestellt werden. Bei Aktivierter Luftverbrauchsfunktion sollte ein Sicherheitscode eingestellt werden um Manipulationen am Gerät auszuschließen. Bei einem Sicherheitscode > 0000 ist der Zugriff auf das Menü nur nach Eingabe diese Sicherheitscodes möglich. Bei der Einstellung Code = 0000 ist der Zugriff ohne Code möglich.

7.4 Warnung

Mit diesem Menüpunkt kann das Verhalten der Relais beeinflusst werden. Als erster Menüpunkt erscheint hier die Auswahl des Relais, für das die Einstellwerte geändert werden sollen. Mit den Tasten “^” und “>“ kann die Nummer des Relais ausgewählt und mit der Enter-Taste das jeweilige Menü angewählt werden.

Es gibt folgende Untermenüpunkte:

- Modus
- Wert
- Hysterese
- Tv
- Tn
- Warnton
- Filter

7.4.1 Modus

Im normalen Betrieb dienen die Relaisausgänge zum signalisieren von Über- oder Unterschreitungen von definierbaren Druckgrenzen. Mit diesem Parameter kann das Verhalten des Relais beeinflusst werden.

Es kann zwischen folgenden Einstellungen ausgewählt werden:

- aus Relais nicht aktiv
- steigend Relais schaltet wenn der Warndruck überschritten wird (Luftdruck abhg.)
- fallend Relais schaltet wenn der Warndruck unterschritten wird (Luftdruck abhg.)
- Luftverbr. Relais dient als Pulsausgang für die Luftverbrauchsfunktion wenn diese aktiviert ist, sonst ist das Relais deaktiviert



Im Modus 'Luftverbr.' sind die weiteren Parameter der Relais nicht wirksam und deshalb aus dem Menü ausgeblendet.

7.4.2 Wert

Hier wird der Druckwert eingestellt, bei dem das jeweilige Relais schalten soll. Als Einstellbereich ist der durch die Skalierung definierte Druckbereich zulässig. Als Einheit wird die für die Anzeige eingestellte Druckeinheit gewählt.

7.4.3 Hysterese

Hier kann die Hysterese für das jeweilige Relais eingestellt werden. Im Falle einer Anzeige des Volumenstromes, Massenstromes oder Strömungsgeschwindigkeit (radizierte Anzeige) wird die Druckeinheit benutzt, die zu Zeitpunkt der Aktivierung der radizierten Anzeige aktiv war. Die Hysterese ist immer positiv.

7.4.4 Tv-Verzögerungszeit

Der Eingangswert der Relais wird aus dem ungefilterten Druckwert abgeleitet. Mit diesem Parameter kann nun spezifiziert werden, wie lange der Druckwert über- bzw. unterschritten sein darf, bis das Relais schaltet. Die Einstellung erfolgt in ms.

7.4.5 Tn-Nachlaufzeitzeit (ab Rev2.11)

Der Eingangswert der Relais wird aus dem ungefilterten Druckwert abgeleitet. Mit diesem Parameter kann nun spezifiziert werden, wie lange das Relais noch aktiviert bleibt, nachdem der Druckwert sich wieder innerhalb des Bereiches befindet, in dem das Relais nicht aktiviert ist. Die Einstellung erfolgt in ms.

7.4.6 Warnton

Ist einer der Grenzwerte überschritten, ertönt ein Warnton im Sekundentakt. Mit diesem Parameter kann man für jede Warnung die Dauer dieses Warntons festlegen. Max. Wert ist hier 1000 ms (Dauerton). Sind beide Grenzwerte überschritten, dann werden beide Warntöne ausgegeben. Die Dauer des Warntones ist dann gleich der Summe der Dauer der beiden Einzeltöne, aber max. 1000 ms.

7.4.7 Filter(ab Rev2.14)

Hier kann eingestellt werden ob als Quelle für das Relais er gefilterte oder der ungefilterte Druckwert benutzt wird. Mit dem gefilterten Druckwert könne je nach Filterzeitkonstante kurzzeitige Druckschwankungen ausgefiltert werden.

7.5 Einstellung

Mit diesem Menüpunkt können verschiedene Parameter die das Verhalten des Gerätes beeinflussen eingestellt werden.

Es gibt folgende Untermenüpunkte:

- Sprache
- Ausgang
- Filter
- Tastenton
- Auflösung
- Nullierung
- SMU(Schleichmengenunterdrückung)
- Beleuchtung
- Farbwechsel
- Helligkeit
- Kontrast
- WE lesen
- Code?

7.5.1 Sprache

Mit diesem Menüpunkt kann die Menüsprache ausgewählt werden. Es stehen folgende Sprachen zu Auswahl:

- Englisch
- Deutsch
- Italienisch
- Französisch

Die Auswahl erfolgt mit den Tasten “▲” bzw. “▶”. Die Entertaste übernimmt die Auswahl.

7.5.2 Ausgang

Mit diesem Parameter kann der Ausgang und der Ausgangsbereich ausgewählt werden. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- 4 ... 20 mA
- 0 ... 20 mA
- -5V ... +5V
- 0V ... 10V

7.5.3 Filter

Die gemessenen Druckwerte können durch ein Filter geglättet werden, bevor sie zu Anzeige oder an den Analogausgang gelangen. Mit diesem Parameter kann die Zeitkonstante dieses Filters eingestellt werden.

7.5.4 Tastenton

Mit diesem Parameter kann der Ton für die Tastenbetätigung ein bzw. ausgeschaltet werden.

7.5.5 Auflösung

Dieser Parameter beeinflusst die Auflösung der Anzeige. Die Anzeige wird gemäß der eingestellten verändert. Ist beispielsweise 1% eingestellt, dann ändert sich die Anzeige nur noch in 1% Sprüngen des Messbereiches. Dies kann bei stark schwankenden Drücken zu einer Beruhigung der Anzeige benutzt werden. Auf die Relais hat dies jedoch keinen Einfluss.

7.5.6 Nullierung

Dieser Parameter spezifiziert den zeitlichen Abstand des automatischen Nullpunktabgleichs. Die Eingabe erfolgt in min. Wird der Parameter auf 0 gesetzt, dann ist der automatische Nullpunktabgleich deaktiviert.

7.5.7 SMU (Schleichmengenunterdrückung)

Dieser Parameter spezifiziert den Wert für die Schleichmengenunterdrückung in Prozent. Unterschreitet der Messwert des Drucks diesen Wert, dann wird die Anzeige auf Null gesetzt. Die Schleichmengenunterdrückung wirkt nur bei Volumenstrom, Massenstrom und Strömungsgeschwindigkeit (radizierte Messwerte).

7.5.8 Beleuchtung

Mit diesem Parameter kann die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des LC-Displays, im Menü oder bei ausgeschalteter Farbwechsel, ausgewählt werden. Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Aus Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet
- Weis Die Hintergrundbeleuchtung ist weis
- Blau Die Hintergrundbeleuchtung ist blau

7.5.9 Farbwechsel

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, ob der Displayhintergrund seine Farbe bei überschreiten eines Grenzwertes seine Farbe ändert oder nicht. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Aus Der Farbwechsel ist ausgeschaltet
- An Der Farbwechsel ist eingeschaltet

Bei der Überschreitung eines in den Warnungen eingestellten Wertes wird das Display für die Zeit Tv bzw. Tn gelb und wechselt dann nach dem Schalten des Relais auf eine rote Hintergrundbeleuchtung.

7.5.10 Helligkeit

Mit diesem Parameter kann die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung eingestellt werden. Es sind Werte zwischen 0(dunkel) und 16(hell) möglich.

7.5.11 Kontrast

Dieser Parameter verstellt den Kontrast des Displays. Damit ist es möglich unterschiedliche Temperaturen oder Blickwinkel auszugleichen. Es sind Werte zwischen 0(wenig Kontrast) und 32 (viel Kontrast) möglich.

7.5.12 WE lesen

Die Werkseinstellungen werden vor Auslieferung des Gerätes im Gerät abgelegt. Mit diesem Menüpunkt können diese im Falle eines Falles wieder aktiviert werden.

7.5.13 Code?

Mit diesem Menüpunkt kann ein Zugangscode für das Menü festgelegt werden. Ist dieser Code $\neq 0$, dann wird nach den Betätigen der Menütaste erst nach dem Zugangscode gefragt und erst nach der korrekten Eingabe dieses Codes gelangt man in das Menü. Ist der Code = 0, entfällt diese Abfrage.

7.6 Betrieb

Der Betriebsstundenzähler zeigt die Aufzeichnungsdauer für die aktuelle Luftverbrauchsfunktion an. Er wird bei Rücksetzen der Luftverbrauchssumme ebenfalls auf 0 h zurückgesetzt.

8 Schnittstellen (Option)

8.1 USB Schnittstelleneinstellungen

Als USB Schnittstelle wird eine USB Buchse mit integrierten USB zu Seriell Konverter eingesetzt. Hierzu muss auf dem PC der Treiber vom Hersteller FTDI installiert werden. Gehen Sie auf die Internetseite des Herstellers: www.ftdichip.com

http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM_2.08.24_WHQL_Certified.zip

Wählen Sie unter DRIVERS / VCP DRIVERS für Ihr Betriebssystem den entsprechenden Treiber aus. Nach der Installation richtet der Treiber einen weiteren virtuellen COM-Port ein.

8.2 Serielle Schnittstelle Einstellungen (interner Anschluss)

Die serielle Schnittstelle (RS 232) hat folgende Einstellungen:

- 9600 Baud
- 8 Datenbits
- Keine Parität
- Ein Stoppbit


8.3 Befehlsliste

| Befehl | Beschreibung | Typ | Rev. |
|----------|---|----------------|------|
| ?IP | Ausgabe des Momentandrucks in der eingestellten Einheit (siehe Befehl UnitD) | float | |
| ?ST | Ausgabe des Status: Bit6: Relais1 geschalten Bit5: Relais2 geschalten Bit2: Druck Überlast Bit1: Nullierung aktiv Reserve-Bits: 7, 4, 3, 0 | 8 stellig | |
| ?Rev | Geräterevision abfragen (ab Rev. 2.11) | P26 Rev.: 2.xx | |
| ?DMB | Messbereich (ab Rev. 2.11) | float | |
| SaveSet | Abspeichern der Parametern | - | |
| RecallWE | Werkseinstellungen laden | - | |
| MZ | Modus-Zero Nullierung | - | |

| Parameter | Beschreibung | Typ | Rev |
|-----------------|--|--------------|-----|
| Setzen: '>par | | | |
| Abfragen: '?par | | | |
| ScalO | Skalierung oben [Pa] (-120% .. 120% vom Messbereich) | float | |
| ScalU | Skalierung unten [Pa] (-120% .. 120% vom Messbereich) | float | |
| ScalVS | Volumenstrom [m³/s] bei max. Skalierwert (ScalO) (Min: 0) | float | |
| ScalMF | Massenstrom [kg/s] bei max. Skalierwert (ScalO) (Min: 0) | float | |
| ScalSG | Str. Geschw. [m/s] bei max. Skalierwert (ScalO) (Min: 0) | float | |
| PRelai1 | Schaltdruck Relais 1 [Pa] (-120% .. 120% vom Messbereich) | float | |
| RRelai1 | Schaltrichtung Relais 1 (-1=fallend, 0=aus, 1=steigend, 2 = Luftverbr.) | int | |
| SRelai1 | Sound Relais 1 [ms] (0=Aus, 0 .. 1000) | unsigned int | |
| HRelai1 | Hysterese Relais 1 [Pa] (0 .. 120% vom Messbereich) | float | |
| TRelai1 | Ansprechzeit Relais 1 [ms] (0 .. 30000) | unsigned int | |
| ARelai1 | Abfallverzögerung Relais 1[ms] (ab Rev. 2.11) (0 .. 30000) | unsigned int | |
| RFilter1 | Wählt Eingangsdruck für das Relais 1 aus (0 = ungefiltert, 1 = gefiltert) | | |
| PRelai2 | Schaltdruck Relais 2 [Pa] (-120% .. 120% vom Messbereich) | float | |
| RRelai2 | Schaltrichtung Relai2 (-1=fallend, 0=aus, 1=steigend, 2 = Luftverbr.) | int | |
| SRelai2 | Sound Relais 2 [ms] (0=Aus, 0 .. 1000) | unsigned int | |
| HRelai2 | Hysterese Relais 2 [Pa] (0 .. 120% vom Messbereich) | float | |

| Parameter | Beschreibung | Typ | Rev |
|-----------|--|--------------|----------|
| TRelai2 | Ansprechzeit Relais 2 [ms] (0 .. 30000) | unsigned int | |
| RFilter1 | Wählt Eingangsdruck für das Relais 1 aus (0 = ungefiltert, 1 = gefiltert) | | |
| ARelai2 | Abfallverzögerung Relais 2 [ms] (ab Rev. 2.11) (0 .. 30000) | unsigned int | |
| Filter | Zeitkonstante Filter [ms] (25 .. 60000) | unsigned int | |
| Lang | Sprache (1=GB, 2=D, 3=I, 4=F) | unsigned int | |
| AutoNull | Automatische Nullierung [min] (0=Aus, 0 .. 2999) | unsigned int | |
| Sound | Klang (0=Aus, 1=An) | unsigned int | |
| TSound | Klanglänge [ms] (0 .. 999) | unsigned int | |
| DAC Out | Analoges Ausgangssignal (0 = 4 .. 20mA, 1 = 0 .. 20mA, 2 = -5 .. +5V, 3 = 0 ... 10V) | unsigned int | |
| Res | Auflösung (0=max., 1=0.01%, 2=0.1%, 3=0.2%, 4=0.5%, 5=1%) | unsigned int | |
| UnitD | Einheit Display (0=Pa, 1=hPa, 2=kPa, 3=mbar, 4=mmH2O, 5=mmHg, 6=Psi, 7=inH2O, 8=inHg, 9=m³/s, 10=m³/h, 11=kg/s, 12=kg/min, 13=kg/h, 14=m/s, 15=mph, 16=f/s, 17=f/min, 18=km/h) | unsigned int | |
| >Code | Zugangscode für das Menü (Lesen nicht möglich) (0 .. 9999) | unsigned int | |
| SMU | Schleichmengenunterdrückung [%] (0.0 ... 10.0) | float | |
| C-Change | Farbwechsel (0 = aus, 1 = an) | unsigned int | gr. Disp |
| Kontrast | Kontrasteinstellung(0 ... 32) | unsigned int | gr. Disp |
| Helligk. | Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (0 ... 16) | unsigned int | gr. Disp |
| B-Light | Hintergrundbeleuchtung (0 = aus, 1 = weis, 2 = blau) | unsigned int | gr. Disp |
| | Luftverbrauchsfunktion '>' erst nach korrektem Code | | |
| Ser.Nr | Seriennummer xxxx | int | 3.0 |
| P-Date | Produktionsdatum jjmm | int | 3.0 |
| >ALZ | Auslieferungszustand einstellen | | 3.0 |
| SaveSet | Einstellungen abspeichern | | |
| RecallWE | Werkseinstellung zurücklesen | | |


9 Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Messdaten | |
| Messbereich (auch ±Messbereiche) | 10 / 50 / 100 / 250 / 500 Pa 1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 kPa (frei skalierbar von 10...100% innerhalb eines Messbereiches) |
| Genauigkeit (bei 20°C; ±2°C) | 0,5 % vom Endwert (mind. 0,3Pa) oder 0,2 % vom Endwert (mind. 0,3Pa) |
| Auflösung | Vom Messbereich abhängig (max. 5 relevante Stellen) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Medium | Luft, nichtaggressive Gase |
| Arbeitstemperatur | +10 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C bis +70 °C |
| Konformität |  Konformitätserklärung auf Anforderung verfügbar |
| Elektrische Daten | |
| Aufnahmeleistung | ca. 6 VA |
| Versorgungsspannung | s. Typenschild 24VAC/DC +/-10% 24VAC(mit galvanischer Trennung) +6%/-15% 230/115VAC +6%/-15% |
| Ausgangssignal | 0 ... +10 V ($R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$) oder -5 ... +5 V ($R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$) oder 0 ... 20 mA ($R_L \leq 500 \Omega$) oder 4 ... 20 mA ($R_L \leq 500 \Omega$) |
| Relais | |
| 2 x Wechsler | jeweils 6 A / 230 VAC |
| Schnittstellen optional | |
| RS-232 | 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, ein Stoppbit |
| USB | 12 Mbps USB 2.0 Full-Speed |

10 Fehlerbehebung

| Störung | Ursache | Maßnahme |
|---|--|--|
| Gerät läuft nicht; Display zeigt nichts an | Keine Versorgungsspannung | Klemmenanschluss und Versorgungsspannung prüfen |
| Nur m ³ /s, m ³ /h, ft ³ /h, kg/s, kg/min und kg/h als Anzeigeeinheiten möglich. | Luftverbrauchsfunktion aktiv. | Verbrauchssumme löschen und Luftverbrauchsfunktion ausschalten |
| Skaliermenü erscheint nicht im Menü | Luftverbrauchsfunktion aktiv. | Verbrauchssumme löschen und Luftverbrauchsfunktion ausschalten |
| Luftverbrauchsfunktion erscheint nicht im Menü | Falsche Anzeigeeinheit diese Funktion ist nur bei m ³ /s, m ³ /h, ft ³ /h, kg/s, kg/min und kg/h möglich. | Richtige Anzeigeeinheit wählen |
| Luftverbrauchsfunktion erscheint nicht im Menü | Luftverbrauchsfunktion nicht aktiv | Hersteller kontaktieren |
| Als Istwert wird „Na“ ausgegeben | Einstellungen der Skalierung sind falsch | Skalierung ändern |
| Druck fällt permanent ab | Undichte Stelle | Schläuche ganz aufschieben; Durchmesser anpassen |
| Die serielle Kommunikation findet nicht statt | Keine Anschlussverbindung | Anschluss fest aufsetzen |

11 Maßzeichnung

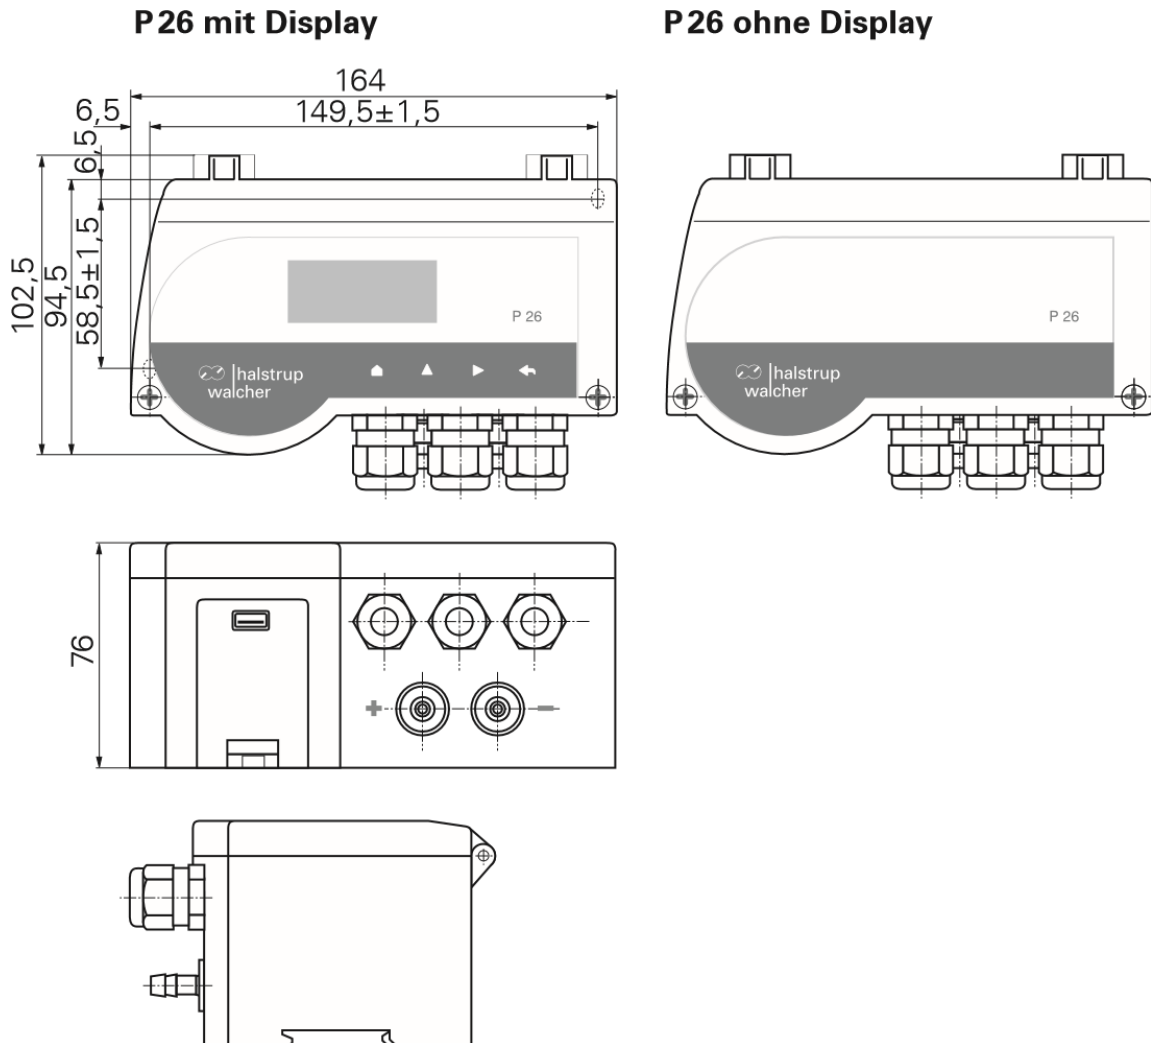

12 Menübaum

| Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | | | | |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------|--------------------|------|---------|-------------|
| Anzeige | Druck | Pa | | | | | |
| | | hPa | | | | | |
| | | kPa | | | | | |
| | | mbar | | | | | |
| | | mmH2O | | | | | |
| | | mmHg | | | | | |
| | | psi | | | | | |
| | | inH2O | | | | | |
| | | inHg | | | | | |
| | | m ³ /s | | | | | |
| | | m ³ /h | | | | | |
| | | kg/s | | | | | |
| | | kg/min | | | | | |
| | | kg/h | | | | | |
| | | m/s | | | | | |
| | | mph | | | | | |
| | | ft/s | | | | | |
| | | ft/min | | | | | |
| km/h | | | | | | | |
| | | ft ³ /h(LVF-Option) | | | | | |
| Skalierung | Druck | Oben | xxx.xx)* | | | | |
| | | Unten | xxx.xx)* | | | | |
| | | Einheit | Pa | | | | |
| | | | hPa | | | | |
| | | | kPa | | | | |
| | | | mbar | | | | |
| | | | mmH2O | | | | |
| | | | mmHg | | | | |
| | | | psi | | | | |
| | | | inH2O | | | | |
| | | inHg | | | | | |
| | Volumenstr. | Wert | | xxx.xxxx)* | | | |
| | | | Einheit | m ³ /s | | | |
| | | | | m ³ /h | | | |
| | | | | ft ³ /h | | | |
| | | | | Massenstrom | Wert | | xxx.xxxx)* |
| | | | | | | Einheit | kg/s |
| | kg/min | | | | | | |
| | kg/h | | | | | | |
| | Str.Geschw. | Wert | | xxx.xxxx)* | | | |
| | | | Einheit | m/s | | | |
| mph | | | | | | | |
| ft/s | | | | | | | |
| ft/min | | | | | | | |
| | | km/h | | | | | |

| Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 | |
|-------------|-------------|--------------------------------|--|---------|
| Verbrauch | Modus | aus | | |
| | | $\Sigma(\Delta P > 0)$ | | |
| | | $\Sigma(\Delta P)$ | | |
| | | $\Sigma(\text{abs } \Delta P)$ | | |
| | Masse/Puls | | | |
| | Vol./Puls | | | |
| | Pulsausgang | | | |
| | | | Pulsdauer | xxxx ms |
| | | | Pulspause | xxxx ms |
| | | Filter | an | |
| | | | aus | |
| | | Summenreset | ja/nein | |
| | | Alte Sum. | | |
| | | Recall Sum. | ja/nein | |
| | | Sich. Code | xxxx | |
| Warnung | Relais1 | | | |
| | Relais 2 | | | |
| | | Modus | steigend fallend aus Luftverbr. | |
| | | Wert | x.xxxx)* | |
| | | Hysterese | x.xxxx)* | |
| | | Tv | xxxxx ms | |
| | | Tn(Rev2.11) | xxxxx ms | |
| | | Warnton | xxxx ms | |
| | | Filter(Re2.14) | aus, an | |
| | | | | |
| | Einstellung | Sprache | englisch | |
| | | | deutsch | |
| | | | italienisch | |
| | | | französisch | |
| | | Ausgang | 4 ... 20 mA | |
| 0 ... 20 mA | | | | |
| -5 ... +5V | | | | |
| 0 ... 10 V | | | | |
| | | Filter | xxxxx ms | |
| | | Tastenton | an | |
| | | | aus | |
| | | Auflösung | max. | |
| | | | 0.01% | |
| | | | 0.1% | |
| | | | 0.2% | |
| | 0.5% | | | |
| | 1% | | | |
| | Nullierung | xxxx min | | |
| | SMU | x.x% | | |

| Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Ebene 4 |
|---------|-------------|--------------------|---------|
| | Beleuchtung | aus | |
| | | weis | |
| | | blau | |
| | Farbwechsel | an | |
| | | aus | |
| | Helligkeit | 0 ... 16 | |
| | Kontrast | 0 ... 32 | |
| | WE lesen | (Ja = Enter-Taste) | |
| | Sich.-Code? | xxxx | |

)* Dezimalpunkt abhängig von gewählter Einheit

Weitere Informationen zu unseren Messtechnik-Produkten finden Sie in Internet unter:

www.halstrup-walcher.de/de/produkte/druckmesstechnik/index.php

7100.004044D_P26.doc 03/2016 Si